# Mode d'emploi PNT 3000

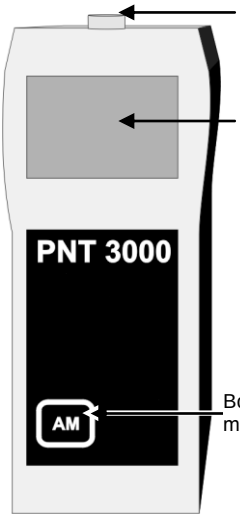

La mesure de l'activité sera répété à differents endroits dans differents pots. La valeur a retenir sera la moyenne.

La mesure doit se faire dans un terreau de avec humidité de culture normale Recommendation: mesure env. 2-4 h après arrosage.

Les mesures doivent être effectuées en couches qui sont rélévantes pour la plante : Mesurer au profondeur des racines.

L'écran affiche: „**LO BAT**"
Une changement de pile est indiquée. Une pile neuve permet de 3.000 – 4.000 mesures.

## Mesure de l'activité

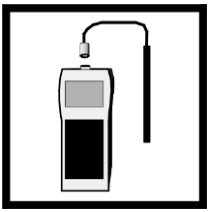

Raccorder la sonde metallique au boitier.

Enfoncer la pointe de la sonde jusqu'au niveau des racines

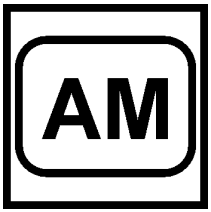


Appuyer sur le bouton AM et le tenir appuyé. Lire le résultat.

Répéter la mesure ( voir en haut), prendre la moyenne des résultats et comparer la moyenne avec la valeur indiquée dans la table ci-joint.

## Entretien

Si la sonde n'a pas été utilisée quelques temps, nettoyer la pointe de la sonde avec une feuille émeri très fine.

Le PNT 3000 est soigneusement calibré à l'usine. Une recalibration n'est pas nécessaire.

STEP Systems GmbH
Soil Testing Equipment - Professional Systems

All rights reserved.
Printed in Germany.
STEP Systems GmbH 2005

# Mode d’emploi  PNT 3000

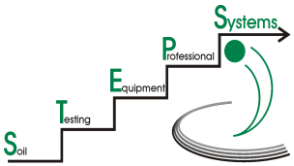


**STEP Systems GmbH**
Soil Testing Equipment - Professional Systems

All rights reserved.
Printed in Germany.
STEP Systems GmbH 2005